

宁夏回族自治区市场监督管理厅 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 宁夏回族自治区生态环境厅

〔2020〕1055 号

自治区市场监管厅 住房和城乡建设厅 生态环境厅关于全区检验检测机构 “双随机” 监督抽查情况的通报

各市、县（区）市场监管局、住房和城乡建设局、生态环境局、厅属各有关单位、各检验检测机构：

为加强检验检测机构事中事后监管，提升检验检测行业服务和保障我区经济社会高质量发展能力，自治区市场监管厅、住房和城乡建设厅、生态环境厅联合下发《关于在全区开展检验检测机构监督抽查工作的通知》（宁市监发〔2020〕366号），于2020年9月起在全区范围内开展了为期两个月监督抽查，现将有关情况通报如下：

一、基本情况

按照“双随机、一公开”要求，对机动车、食品、环境和建材等领域分别按照30%的比例进行随机抽查，共抽查检验检测机

构 65 家,其中建材检验检测机构 29 家,食品检验检测机构 9 家,环境检验检测机构 16 家,机动车检验检测机构 11 家。

被抽查的 65 家检验检测机构,未发现问题 6 家,存在轻微问题自行改正通过 15 家,责令改正 37 家,责令整改 7 家。

二、主要问题

从检查结果看,大多数检验检测机构基本能满足资质认定管理相关要求,但同时也发现检验检测机构存在以下共性问题:一是管理体系不规范。各检验检测机构普遍存在对《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》RB/T214-2017)宣贯培训不到位,管理体系文件没有按照现行有效的标准(RB/T214-2017)和补充要求进行编制和转版,管理体系不能有效运行,标准查新不及时,致使使用了废止或过期的标准,影响了检验检测数据的准确性和可靠性,管理体系文件和标准不受控。二是设施设备管理不规范。机构普遍存在设备设施和实验室环境管理不规范,检测仪器不符合溯源要求,未按规定要求进行检定或校准有超周期使用现象;检测仪器设备档案信息不完整,缺少检测仪器设备使用记录;仪器设备使用状态标识管理不规范、设备停用未按规定办理停用手续等现象。三是人员管理任用不规范。部分检验检测机构在对人员资格确认、任用、授权和能力保持等方面管理不规范,没有制定人员培训计划;人员授权、教育、监督等记录缺失;授权签字人对检验检测报告审核把关不严。四是原始记录不规范。部分检验检测机构检测原始记录信息

量不足、原始记录的更改不规范、原始记录信息不一致，溯源性差；样品管理不规范，缺乏相应的标识或标识不唯一。

各机构抽查所发现具体问题见附件。

三、整改要求

（一）抓好整改落实。在现场检查中对各检验检测机构存在的问题已进行反馈，请各机构要进一步强化企业主体责任，规范检验检测行为，切实提高法律意识和责任意识，对本次监督抽查中通报的问题。一要逐项认真分析原因，举一反三，全面自查自纠，确保问题整改落实到位；二要强化检验检测标准方法的培训学习，规范检验检测行为，不断提升人员素质和检测水平；三要加强管理体系建设，建立健全各项管理制度、监督制度，确保管理体系持续有效运行，切实保障出具的检验检测数据真实可靠。

（二）强化事中事后监管。各级各部门要按照事中事后监管的要求，以本次检查发现的问题为导向，抓重点、抓关键、抓整改，持续加大对检验检测机构的日常监管力度，尤其是对责令改正、责令整改的机构要增加监管频次。一要建立本辖区内完整的检验机构档案，必须严格落实分级分类监管。二要切实履行职责，对存在问题的检验检测机构，要严格按照《检验检测机构资质认定管理办法》进行严肃处理。三要进一步加强企业主体责任，提高检验检测机构的法律意识，严厉打击未经检验检测或者以篡改数据、结果等违法违规行为，对违法违规行为采取“零容忍”态度，保持对检验检测市场监管的高压态势。

（三）加大信用监管的力度。各级各部门要依据《自治区市场监管厅关于推行检验检测机构分级评价和分类监管实施意见（试行）》，进一步加强对检验检测机构的监管频次，对于超资质开展检测活动的违法违纪行为进行严肃处理，定期在媒体、网络平台向社会公布，形成全社会共同监督的氛围，引导检验检测行业健康发展。

附件：2020 年度区级资质认定检验检测机构监督抽查“双随机、一公开”抽查情况表



（此件公开发布）

附件

“双随机” 监督抽查情况表(通过 6 家)

序号	机构名称	主要问题	处理建议
1	宁夏沐川检测有限公司	无	通过
2	银川市建设工程综合检测站	无	通过
3	宁夏建筑科学研究院股份有限公司	无	通过
4	宁夏中测计量测试检验院（有限公司）	无	通过
5	宁夏祥和永安材料检测有限公司	无	通过
6	宁夏大世界机动车检测有限公司	无	通过

“双随机” 监督抽查情况表(现场自行改正后通过 15 家)

序号	机构名称	主要问题	处理建议
1	宁夏银泰建设工程检测有限公司	1、混凝土力学试验室无温度控制措施。	现场自行改正后通过。
2	宁夏宏源建科检测有限公司	1、混凝土力学试验室无湿度控制措施。	现场自行改正后通过。
3	宁夏利伟建筑工程质量检测研究院	1、混凝土试配室无温、湿度控制措施。	现场自行改正后通过。
4	永宁县建测建设工程检测中心有限公司	1、混凝土力学和拌合物试验环境无温度控制措施。	现场自行改正后通过。
5	宁夏润通公路工程试验检测有限公司	1、未与员工签署仅在本机构从业的承诺声明。	现场自行改正后通过。
6	银川北融联汽车检测有限公司	1、通过对检验视频的检查发现宁 AVG028、宁 A60850 未使用底盘间隙仪进行检验，不符合 GB21861-2014 对底盘检查的要求。 2、检查发现宁 A01989、宁 A671B8 环保外检员对排气污染物检验适用方法判断错误。（全时四驱车不能用工况法检测车辆，报告判断勾选为工况法检测） 3、文件控制未涵盖其所有文件，受控文件管理未按照程序实施，相关记录不完整。	现场自行改正后通过
7	西吉县鹏翔机动车检测有限责任公司	1、通过对检验视频的检查发现宁 D73989、宁 DT1677 在检测近光灯时，未使用近光灯进行检验。 2、检查发现该站柴油车工况法使用比例偏低。 3、发现有 2 台车，宁 DAF653、宁 AB130Z 在进行稳态工况法检测时未按要求放置挡轮，有安全隐患。	现场自行整改后通过

8	宁夏中诚智创生态保护发展有限公司	原始记录不规范，烟尘分析记录缺校准、恒重称量信息。样品管理不规范，无交接记录。	现场自行整改后通过
9	宁夏持正环境科技有限公司	原始记录不规范。样品管理不规范，无交接记录。土壤制样间未按照规范设置；	现场自行整改后通过
10	宁夏研创科技有限公司	原始记录不规范。天平工作时无减震设施；程序文件缺原始记录审核规定。	现场自行整改后通过
11	宁夏华鼎环保科技有限公司	个别项目对分包方管理不规范。氮气瓶未固定，存在安全隐患。	现场自行整改后通过
12	宁夏回族自治区食品质量监督检验二站	1、有效期为2020年9月17日的硝酸溶液仍保留在试剂瓶中未处理；2、样品未粘贴状态标识。	现场自行整改后通过
13	银川智慧食品安全检验检测有限公司	1、待检与检毕样品存放未有效隔离；2、未建立不合格检验检测报告台账；3、其他：废液瓶未标明成分，存在安全隐患；体系文件中未对不合格检验检测数据的处理进行明确规定。	现场自行整改后通过
14	银川海关技术中心	编号为No:212000001032的存档报告未加盖副本标识，与《程序文件》的规定不符。	现场自行整改后通过
15	科信环境检测有限公司	记录填写不规范、信息不全；作废标准方法未履行注销手续。样品间存在交叉污染隐患。	现场自行整改后通过

“双随机” 监督抽查情况表(责令改正通过 37 家)

序号	机构名称	主要问题	处理建议
1	吴忠市光明检测有限公司	1、市政土工击实仪不能满足 JTG E40-2007 标准的要求。2、GB/T50081-2002、GB/T6111-2003、GB/T50123-1999 等标准换版后未及时处理变更手续。	责令改正，由辖区市场监管部门按照《检验检测机构资质认定管理办法》第 42 条要求处理。
2	宁夏同心县正力建筑材料检测有限公司	1、样品管理混乱，现场钢筋、砂石等样品上没有相关标识，试验后的钢筋样品未按照 GB50618 标准的要求进行留置和存放。2、提供的质量手册等体系文件仅更改了发布实施日期和版本号，内容的编制依据仍为 2006 版资质认定评审准则。	责令改正，由辖区市场监管部门负责监督落实。
3	宁夏宁商建设工程质量检测有限公司	1、样品管理混乱，现场钢筋等样品上没有相关标识。2、混凝土试验区无温度控制措施。3、设备管理混乱，多台设备状态标识过期没有及时更换；管材耐压试验机无制冷功能，不符合 GB/T6111 标准的要求；配备的土工击实仪不能满足 GB/T50123 标准的要求。4、可燃性试验使用液化石油气，而非标准要求要求的丙烷。5、出具的烧结普通砖检测报告引用标准过期。6、灌砂法检测土工压实系数数原始记录中无工程信息、检测日期、检测人、审核人等重要信息；混凝土抗冻原始记录中试验人、审核人均为打印。7、GB/T50081-2002、GB/T50123-1999 等	责令改正，由辖区市场监管部门按照《检验检测机构资质认定管理办法》第 42 条要求处理。

		标准换版后未及时办理变更手续。8、2018 年至检查之日未向认监委监管平台上传相关数据。	
4	宁夏赛哲建筑科技有限公司（固原）	1、未按照 GB50618 标准要求对电线、保温材料等试验后样品留置 72 小时。2、混凝土力学试验室无湿度控制措施；管材耐压试验机无制冷功能，不符合 GB/T6111 标准的要求。	责令改正，由辖区市场监管部门负责监督落实。
5	宁夏合力工程检测有限公司	1、企业法人授权的最高管理者其社保不在本单位缴纳。2、无保温材料和无防水材料的状态调节室；混凝土拌合物室无湿度控制措施；混凝土抗压强度试验无温、湿度控制措施；管材耐压试验机无制冷功能，不符合 GB/T6111 标准的要求；管材维卡软化温度试验仪不能满足标准要求；土工击实仪不能满足 GB/T50123 标准的要求。	责令改正，由辖区市场监管部门负责监督落实。
6	宁夏鑫工程试验检测有限公司	1、配备的土工击实仪不能满足 GB/T50123 标准的要求。	责令改正，由辖区市场监管部门负责监督落实。
7	宁夏路嘉工程试验检测有限公司	1、混凝土抗压强度和拌合试验区无湿度控制措施；未配备符合 GB/T50123 标准要求的土工击实仪。	责令改正，由辖区市场监管部门负责监督落实。
8	宁夏功达建筑工程检验检测有限公司	1、配备的土工击实仪不能满足 GB/T50123 标准的要求。2、混凝土抗压强度试验无湿度控制措施；3、未定期向认监委监管平台上报每季度检测报告编号。	责令改正，由辖区市场监管部门按照《检验检测机构资质认定管理办法》第 42 条要

			求处理。	
9	宁夏中宏国建检测有限公司	1、混凝土抗压强度试验无温度控制措施。2、配备的土工击实仪不能满足GB/T50123标准的要求。	责令改正,由辖区市场监管部门负责监督落实。	
10	宁夏建国工程检测有限公司	1、配备的土工击实仪不能满足GB/T50123标准的要求;水泥胶砂震动机没有可靠的安装在混凝土基座上;100kN万能试验机没有安装安全防护网。	责令改正,由辖区市场监管部门负责监督落实。	
11	宁夏慧源建设工程研究院	1、混凝土试配室无温、湿度控制措施;2、配备的土工击实仪不能满足GB/T50123标准的要求。3、未上报年度报告、统计数据到认监委监管平台。	责令改正,由辖区市场监管部门按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求处理。	
12	宁夏天衡检测有限公司	1、配备的土工击实仪不能满足GB/T50123标准的要求。	责令改正,由辖区市场监管部门负责监督落实。	
13	石嘴山市金科建设工程检测有限公司	1、GB/T50081-2002、GB/T50123-1999等标准换版后未及时办理变更手续。2、混凝土力学室和试配室无温、湿度控制措施;配备的土工击实仪不能满足GB/T50123标准的要求;管材耐压试验机无制冷功能,不符合GB/T6111标准的要求;砌墙砖抗压试验未按标准要求配置制样设备。	责令改正,由辖区市场监管部门按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求处理。	

14	宁夏星海建科工程材料检测有限公司	1、混凝土力学试验环境无温、湿度控制措施； 2、配备的土工击实仪不能满足 GB/T50123 标准的要求；管材耐压试验机无制冷功能，不符合 GB/T6111 标准的要求。	责令改正，由辖区市场监管部门负责监督落实。
15	宁夏机械研究院股份有限公司	1、GB1499.1-2008、GB1499.2-2007 等标准换版后未及时办理变更手续。	责令改正，由辖区市场监管部门按照《检验检测机构资质认定管理办法》第 42 条要求处理。
16	宁夏德坤岩土工程有限公司	1、量筒及托盘天平部分检测设备检定标识有效期过期；高温炉等设备停用后无停用标识。2、化学分析室环境条件不满足试验要求；2000kN 压力试验机不满足岩石抗折试验要求。3、未定期向认定委监管平台上报每季度检测报告编号。	责令改正，由辖区市场监管部门按照《检验检测机构资质认定管理办法》第 42 条要求处理。
17	宁夏劲昊机动车检测有限公司	1、检查发现其空盒气压表（编号：30389），校准单位为中检宁夏计量检测有限公司，未见供应商评价记录，校准单位不在其合格供应商名录中。 2、标准气体未建立完整的采购使用等记录档案。	责令改正，由辖区市场监管部门负责监督落实。
18	银川市恒安顺汽车检测有限责任公司	1、通过对检验视频的检查发现宁 A82B50 未使用底盘间隙仪进行检验，不符合 GB21861-2014 对底盘检查的要求。 2、标准气体（编号：KQ17147）供货厂商徐州	责令改正，由辖区市场监管部门负责监督落实。

		市宏丰气体有限公司，未做供商评价，该标准气体供商不在其合格供应商名录中。 3、该站柴油车排气污染物检验工况法使用比例偏低。	
19	宁夏迅驰机动车检测有限公司	1、未在直报系统上报检验统计信息。 2、未完善分级分类备案表。 3、检测车间人行通道设置不合理。	责令改正，由辖区市场监管部门负责监督落实。
20	宁夏天豹机动车检测服务有限公司	1、通过对检验视频的检查发现宁 AB5730、宁 A99107 未使用底盘间隙仪进行检验，不符合 GB21861-2014 对底盘检查的要求。 2、外检员对宁 A6DH71 尾气检验方法判断错误；宁 A6M536 检验报告环境参数大气压力数值失常。 3、未对授权签字人进行任命。 4、未在直报系统上报检验统计信息。 5、未完善分级分类备案表。	责令改正，由辖区市场监管部门按照《检验检测机构资质认定管理办法》第 42 条要求处理。
21	海原县海旺机动车辆检测中心	1、通过查看检验视频发现，宁 E39383 重型半挂牵引车驾驶室后部有加装类似油箱箱体和反射灯具；宁 AD6666 重型半挂牵引车驾驶室后部有疑似加装空调和反射灯具；宁 E66378 重型半挂牵引车后部疑似加装箱体；宁 D50212 重型半挂牵引车三轴左右轴轮胎花纹不一致；宁 A13369 重型特殊结构货车后号牌安装于车辆左中部。查看上述 5 辆车原始记录和报告，检验项目齐全，未发现检测数据、结果异常。	责令改正，由辖区市场监管部门按照《检验检测机构资质认定管理办法》第 42 条要求处理。
22	彭阳县宏泰汽车检测有限责任公司	1、通过对检验视频的检查发现宁 D60882、宁	责令改正，由辖区市场监管

		D38816、宁 D32593、宁 DT6760 在检测近光灯时，未使用近光灯进行检验。 2、检查发现宁 D32593、鲁 DU3019 在检测驻车制动时后制动灯亮起。 3、通过对检验视频的检查发现宁 D32593、湘 AB5611 未使用底盘间隙仪进行检验，不符合 GB21861-2014 对底盘检查的要求。 4、检查发现，该站柴油车工况法使用比例偏低。 5、未按照 GB18285-2018、GB3847-2018 的要求，对仪器进行校准。 6、发现宁 DT7670 在进行稳态工况法检测时未放置挡轮，有安全隐患。	部门按照《检验检测机构资质认定管理办法》第 42 条要求处理。
23	固原天豹机动车检测有限公司	1、通过对检验视频的检查发现宁 D80734、宁 D32586、宁 D60063 在检测近光灯时，未使用近光灯进行检验。 2、检查发现宁 D29938 在进行底盘检验时，检查时长 40 秒，不符合 GB21861-2014 对底盘检查时长的要求。 3、检查发现该站柴油车工况法使用比例偏低。 4、未按照 GB18285-2018、GB3847-2018 的要求，对仪器进行校准。 5、发现宁 DK0958 在进行稳态工况法检测时未放置挡轮，有安全隐患。 6、通过调取视频发现，该公司 2020 年 4 月 7 日路试通道监控无视频。	责令改正，由辖区市场监管部门按照《检验检测机构资质认定管理办法》第 42 条要求处理。

		7、发现 1 起 A2 驾驶员驾驶 A1 车辆上线（车牌号：宁 D60063）。 8、机检报告单引车员与实际引车员名称不符。	
24	宁夏德胜成保机动车检验有限公司	1、检查发现检验人员穆晓龙档案记录不全，考核记录空白。 原始记录填写不规范，原始记录标准方法和监测报告中不一致，（2019）第 001 号检测报告内容前后不一致，审核、签发人员未能有效审核报告。设备管理不够规范，设备检定、校准证书均未确认，缺期间核查记录。样品间未有效隔离存在隐患，氢气瓶存放存在安全隐患。	责令改正，由辖区市场监管部门负责监督落实。
25	宁夏盛博智环境检测有限公司		责令改正，由辖区市场监管部门按检验检测机构资质认定管理办法第 42 条监督落实。
26	宁夏创绿环保科技有限公司	部分管理体系未有效运行，原始记录不规范，设备管理不够规范，设备检定校准证书未确认。未见人员能力的确认记录。分包管理不规范。	责令改正，由辖区市场监管部门按检验检测机构资质认定管理办法第 42 条监督落实。
27	宁夏万邦达环保技术股份有限公司	高温设备与大型仪器放置同一实验室，存在安全隐患；原始记录不规范，不能提供仪器的使用记录，无法溯源；管理体系部分内容未有效运行，报告中 COD 的检测方法采用方法 GB11914-89 已废止。设备管理不够规范，未见仪器的检定校准证书实质有效的确认记录；程序文件中未明确规定原始记录和报告的保存期限不少于 6 年。	责令改正，由辖区市场监管部门按检验检测机构资质认定管理办法第 42 条监督落实。
28	宁夏绿源实业有限公司	部分设备和环境不满足环境检测要求；原始记录不规范，无法溯源；数据未能有效审核，部分管理体系未有效运行。	责令改正，由辖区市场监管部门按检验检测机构资质认定管理办法第 42 条监督落实。

				实。	
29	宁夏中环国安咨询有限公司	原始记录填报不规范，部分设备和环境不满足环境检测要求；未按分包要求进行分包。		责令改正，由辖区市场监管部门按检验检测机构资质认定管理办法第42条监督落实。	
30	宁夏维实工程咨询有限公司	设施设备的管理体系部分内容未有效运行。		责令改正，由辖区市场监管部门按检验检测机构资质认定管理办法第42条监督落实。	
31	宁夏星卫永盛环境检测有限公司	试剂室未安装通风设施，标准物质的管理存在安全隐患；原始记录缺乏规范性，无法溯源，个别项目分包未征得委托方书面同意。		责令改正，由辖区市场监管部门按检验检测机构资质认定管理办法第42条监督落实。	
32	宁夏北国检测服务有限公司	实验室缺通风设施，原始记录不规范，无法溯源，电子天平放置缺减震台，分包管理部规范。		责令改正，由辖区市场监管部门按检验检测机构资质认定管理办法第42条监督落实。	
33	融拓（宁夏）环保科技有限公司	微波消解仪与固废风干共用一室，存在交叉污染的风险，检测场所布局不合理。		责令改正，由辖区市场监管部门按检验检测机构资质认定管理办法第42条监督落实。	
34	北方民族大学宁夏分析测试中心	1、仪器设备未粘贴状态标识；2、天平室缺缓冲间；3、《标准物质管理程序》中未对标物质标号、验收进行规定；4、无样品间，样品无状态标识；5、人员缺中心授权上岗的证明文件；6、检验检测报告结论用语未在体系文		责令改正，由辖区市场监管部门负责监督落实。	

		件中规定；7、机构的资质认定标志、检验检测专用章的使用规定制定不完善。	
35	宁夏非杰特检测有限公司	1、粉碎机、粗纤维测定仪、定氮仪、降落数值测定仪等辅助设备未贴状态标识；2、检定和校准的修正值未用于检验检测工作；3、存放食品样品的冰箱无状态标识、食品样品与饲料样品混放；4、报告编号为 S2020-06-0168 所附原始记录未有质控记录；5、报告编号为 S2020-06-0168 铬的原始记录实测值与报告不一致；6、体系文件中缺少不加盖资质认定标志出具报告的规定；7、未建立不合格检验检测报告台账；8、其他：废液储存瓶未贴存储物质明细。	责令改正，由辖区市场监管部门负责监督落实。
36	宁夏昊标检测服务研究院	1、检定和校准的修正值未用到检测工作中；2、4890 气相色谱仪停用未贴标识；3、一台电子天平未贴检定标识；4、《标准物质管理程序》中未对标准物质标号进行规定；5、待检、检毕、留样等存放在体系文件中规定；6、检验检测结论用语未在体系文件中规定；7、体系文件中未对不合格检验检测数据的处理进行规定。7、其他：203 号房间气瓶未固定。	责令改正，由辖区市场监管机构资质认定管理办法》第 29 条、第 42 条要求负责监督落实。
37	宁夏智联检测科学技术研究所	1、自动氟离子测定仪、纤维测定仪、定氮仪等仪器设备未贴状态标识；2、检定和校准的修正值未用于检验检测工作；3、食品样品存放无状态标识、与土壤样品混放；4 报告编号：智联 NO.【2020】(A) 第 57 号所附的原始记录	责令改正，由辖区市场监管部门负责监督落实。

		没有质控样品的记录；5、检验报告的结论用语，在体系文件中没有规定；6、检验检测专用章的使用，在体系文件中没有规定；7、未建立不合格检验检测报告台账；8、其他：A 312号房间有一气瓶未固定，另一气瓶固定在管道上；废液储存瓶未贴存储物质明细；报告编号：智联 NO.【2020】(A) 第 57 号所附的原始记录杠改未按程序规定的执行；配置的部分化学试剂已过有效期。	
--	--	--	--

“双随机”抽查现场自行改正的机构(责令整改通过 7 家)

序号	机构名称	主要问题	处理建议
1	宁夏弘达工程检测有限公司	1、样品管理混乱，样品待检区有无标识的样品；试验后混凝土抗压试块样品未按照 GB50618 标准的要求进行留置和存放。2、土工击实仪不能满足 GB/T50123 标准的要求；管材耐压试验机无制冷功能，不符合 GB/T6111 标准要求；3、PP-R 管材和 HDPE 管材试验时间和温度冲突，有编造原始记录数据，出具检测报告的现象。	责令整改，由辖区市场监管部门按照《检验检测机构资质认定管理办法》第 43 条要求处理。
2	彭阳县佳源建筑材料检验站(有限公司)	1、彭阳县众材工程检测有限公司法人李晓辉参与彭阳县佳源建筑材料检验站(有限公司)管理评审等工作，违反了同一人员不得在两家及以上检测机构从业的要求。2、非授权签字人林涛签发报告。3、样品管理混乱，现场的钢筋、沥青、沥青混凝土等样品无标识；试验后混凝土抗压试块、钢筋等样品未按照 GB50618 标准的要求进行留置和存放。4、天平与高温设备共处一室，没有配置减震台；防水卷材无状态调节室。5 公司地址、技术负责人变更后未及时向相关部门办理变更手续。6、公司自成立至检查之日为向认监委监管平台上传相关数据。	责令整改，由辖区市场监管部门按照《检验检测机构资质认定管理办法》第 26、42、43 条要求处理。

3	聚光科技(杭州)股份有限公司银川	设备管理不规范,个别设备未检定校准;个别人员检测能力未确认;报告中数据与原始数据不一致,无法溯源;管理体系未按照(RB/T214-2017)改版,不能提供内部审核和管理评审相关材料。未按资质认定管理部门要求上报年度报告和季度报告。	责令整改,由辖区市场监管部门按检验检测机构资质认定管理条例。
4	宁夏新梦环保科技有限公司	部分管理体系未有效运行,检测环境存在交叉污染,个别设备放置存在交叉污染、安全隐患。原始记录不规范,缺乏合理性,无法溯源。设备管理不够规范,未见仪器的检定、校准证书的确认证录,未见设备的期间核查记录,未见人员能力确认证录,体系文件未按(RB/T 214-2017)完成改版、未体现生态环境检测机构评审补充要求。	责令整改,由辖区市场监管部门按检验检测机构资质认定管理条例。
5	宁夏恒和正元检测有限公司	未提供检测项目使用的油气回收多功能检测仪出具的机打原始记录,无法溯源,此设备使用记录缺失,检查 HHZY-YZ-2020-093 号委托检验检测报告检测日期(2020 年 7 月 7 日)与审核日期(2020 年 7 月 6 日)不一致。	责令整改,由辖区市场监管部门按检验检测机构资质认定管理条例。
6	宁夏四季鲜农产品质量检验检测有限公司	1、电子天平未及时清理、未调水平;2 部分检定和校准证书未进行确认、归档;3、报告编号 NSJBG19000413、NSJBG190000415、NSJBG19000419 与原始记录不能对应;4、授权签字人变更未备案;5、其他:检验报告未归档装订,废液储存存在安全隐患。	责令整改,由辖区市场监管部门按检验检测机构资质认定管理条例。

7	宁夏赛福质量检测技术有限公司	1、仪器设备档案建立不规范，未做到一机一档，设备使用过程记录未归档；2、检定和校准的修正值未用于检验检测工作；3、液相色谱仪未贴状态标识；4、食品样品存放无状态标识；5、2020年未进行体系运行；6、报告无法保证质量管理体系的有效运行；7、报告编号：赛福N0.【2020】(A)第12号所附的原始记录没有质控样品的记录；8、检验报告的结论用语，在体系文件中没有规定；9、现任技术负责人未向资质认定管理部门报备；10、其他：未建立不合格检验检测报告台账；11、其他：A废液存放在安全隐患；前处理实验室未进行完全封闭；C前处理实验室气瓶未固定。	责令整改，由辖区市场监管部门按检验检测机构资质认定管理办法第43条监督处理。
---	----------------	---	--